


# M F P A Leipzig GmbH

Anerkannte Prüfstelle für Baustoffe, Bauteile und Bauarten

PÜZ-Stelle nach Landesbauordnung (SAC 02), Bauproduktengesetz (NB 0800)



Durch die DAP GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

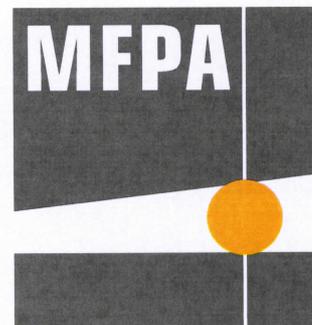

**Geschäftsbereich V – Tiefbau**  
Geschäftsbereichsleiter: Prof. Dr.-Ing. Olaf Selle

**Arbeitsgruppe – Bauwerksabdichtung**

## Untersuchungsbericht

UB 5.1/15-517

vom 31.07.2008 1. von 3 Ausfertigungen

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gegenstand:</b>           | <i>Futterrohr-Faserzement FU-FZ -<br/>Prüfung der Dichtigkeit einer Mauerhülse<br/>im Einbauzustand</i> |
| <b>Auftraggeber:</b>         | UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG<br>Heidenheimer Straße 80-82<br>89542 Herbrechtingen                   |
| <b>Probeneingang:</b>        | 21.05.2008                                                                                              |
| <b>Probeneingangsnummer:</b> | 606                                                                                                     |
| <b>Prüfzeitraum:</b>         | Mai bis Juli 2008                                                                                       |
| <b>Bearbeiter:</b>           | Dipl.-Ing. Jüling                                                                                       |

Dieser Untersuchungsbericht besteht aus 3 Seiten und einer Anlage.

Dieser Untersuchungsbericht darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die Schriftform mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt  
für das Bauwesen Leipzig mbH  
Geschäftsführer: Jun.-Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn  
Sitz: Hans-Weigel-Straße 2b · D - 04319 Leipzig  
Telefon: +49 (0) 341/65 82-140  
Fax: +49 (0) 341/65 82- 199  
E-Mail: abdichtung@mfpa-leipzig.de

Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 177 19  
Ust.-Nr.: DE 813200649  
Bankverbindung: Sparkasse Leipzig  
Kto.-Nr 1100 560 781  
BLZ 860 555 92

## 1 Aufgabenstellung

Durch eine anwendungstechnische Untersuchung sollte die Eignung einer Mauerhülse mit der Bezeichnung *Futterrohr-Faserzement FU-FZ* der Fa. UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG als wasserdichtes Einbauteil für Durchdringungen in Beton- und Stahlbetonbauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegenüber drückendem Wasser nachgewiesen werden.

## 2 Gegenstand der Untersuchung

Bei dem von UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG angebotenen *Futterrohr-Faserzement FU-FZ* handelt es sich nach Angaben des Auftraggebers um ein Faserzementrohr. Dieses wird in unterschiedlichen Durchmessern und Längen angeboten. Für die Prüfung wurde vom Auftraggeber ein 300 mm langes Faserzementrohr zur Verfügung gestellt. Das innen glatte und an der Außenseite mit Rippen versehene Rohr besitzt einen Innendurchmesser von 100 mm und eine Wanddicke von mindestens 17 mm und maximal 19 mm. Die jeweils etwa 10 mm breiten und 2 mm tiefen Rippen dienen der Verlängerung des Fließweges sowie der Verbesserung des Haftverbundes zum umgebenden Beton.

Das *Futterrohr-Faserzement FU-FZ* soll den druckwasserdichten Übergang der Durchdringung zum Beton gewährleisten. Durch eine zwischen Medienrohr und Faserzementrohr eingesetzte Blinddichtung kann ein Wasserdurchgang innerhalb der Rohrdurchführung ausgeschlossen werden.

## 3 Probekörper und Prüfungsdurchführung

Für die Funktionsprüfung wird ein Probekörper aus Beton C25/30, Größtkorn 16 mm, nach DIN 1045-1<sup>1</sup> mit hohem Wassereindringwiderstand entsprechend DIN 1045-2<sup>2</sup> mit Abmessungen von 60 x 60 x 30 [cm] hergestellt. Mit dem Probekörper wird ein Ausschnitt einer 0,3 m dicken Stahlbetonwand nachgestellt, die horizontal von einem *Futterrohr-Faserzement FU-FZ DN 100* durchdrungen wird, Anlage 1, Bild 1. Diese Einbaulage stellt auf Grund möglicher Saugungen unterhalb des Rohres den kritischsten Einbaufall dar.

<sup>1</sup> DIN 1045-1: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Konstruktion; Ausgabe 07/2001

<sup>2</sup> DIN 1045-2: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität, Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1; Ausgabe 07/2001

Der Einbau der Mauerhülse erfolgt so, dass sie beim Betonieren ihre Lage nicht verändern kann. Der Übergang zwischen Mauerhülse und Schalung wird mit einer elastischen Masse abgedichtet, die nach dem Abbinden des Betons wieder entfernt wird. Somit ist der direkte Wasserzugang an die Außenfläche der Faserzementhülse sichergestellt. Vier Wochen nach dem Betonieren wird mit der Prüfung begonnen. Dazu wird der Probekörper um 90 °gedreht, der Rohinnenraum mit einer Blindedichtung verschlossen und auf der schalungsglatten Seitenfläche des Probekörpers eine Druckkammer befestigt und abgedichtet, so dass sich das verschlossene Einbauteil und der umgebende Teil der Betonoberfläche innerhalb der Kammer befinden, Anlage 1, Bild 2.

Über eine Öffnung wird die Kammer mit Wasser gefüllt und mit Druck beaufschlagt. Der Wasserdruck wirkt während der Prüfung auf die Fuge zwischen Beton und Mauerhülse. Die Druckwasserbeanspruchung erfolgt in der ersten Woche durch eine stufenweise Steigerung des Prüfdruckes auf 5 bar. Dieser Druck wird über einen Zeitraum von 28 Tagen aufrechterhalten. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn während des gesamten Prüfzeitraumes kein Wasserdurchtritt zu beobachten ist.


#### 4 Prüfergebnisse und Bewertung

Während der 5-wöchigen Druckwasserbeaufschlagung war die Fuge zwischen dem *Futterrohr-Faserzement FU-FZ* und dem umgebenden Beton ohne Einschränkungen bis zu einem Wasserdruck von 5 bar wasserdicht. Die geprüfte Mauerhülse stellt eine druckwasserdichte Durchdringung in Beton mit hohem Wassereindringwiderstand dar. Voraussetzung für die Dichtigkeit der Konstruktion ist der fachgerechte Einbau entsprechend den Vorgaben des Herstellers.

Leipzig, den 31.07.2008



Prof. Dr.-Ing. Selle  
Geschäftsbereichsleiter

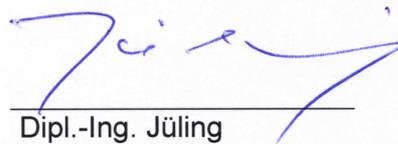

Dipl.-Ing. Jüling  
Bearbeiter





Bild 1: Horizontal ausgerichtete Mauerhülse *Futterrohr-Faserzement FU-FZ DN 100* vor dem Betonieren des Prüfkörpers

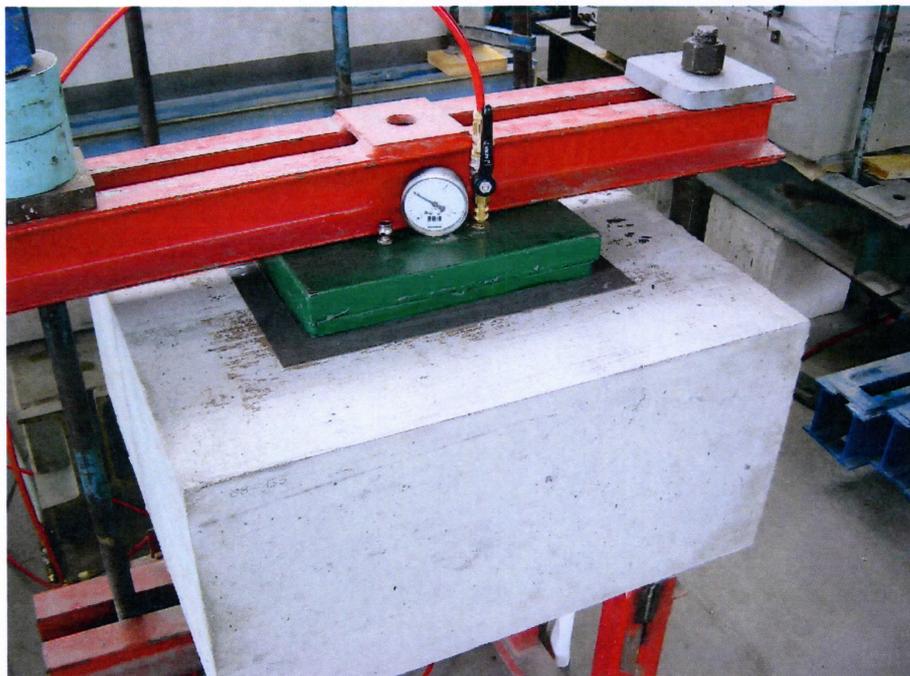


Bild 2: Prüfkörper mit vertikal ausgerichteter Mauerhülse während der Dichtigkeitsprüfung bei 5 bar